## 瓦斯隧道施工方法

#### 1、概述

地下空气的有害气体,根据其危害性及其特性,大致可分为三种类型:

- 1.1 可燃烧和爆炸的气体, 主要是沼气;
- 1.2 具有窒息性气体,主要是二氧化碳;
- 1.3 具有毒性的气体,主要上一氧化碳、硫化氢、二氧化碳和二氧化氮。


上述这些有害气体,在矿井中总称为瓦斯,由于从煤(岩)层涌出的有害气体主要是沼气,习惯地将沼气称为瓦斯,本施工组织设计重点指隧道通过煤层的瓦斯隧道施工。

- 2、施工方法及施工工艺
- 2.1 施工原则

隧道通过煤层瓦斯的原则:短进尺,弱爆破、强支护,勤监测,加 强通风,快喷锚。

2.1.1 短进尺,隧道通过煤层地区,因煤层有沼气溢出,围岩软弱,应力较大。每次开挖进尺控制在 2m 以内,采用上导坑开挖方案或长台阶开挖,台阶长度 300m。保持每次开挖面积小,瓦斯溢量不大,开挖轮廓能够迅速得到支护。

- 2.1.2强支护:采用长锚杆支护,使 \$ 32 自进式锚杆,长度为 6 ~ 8m,超前支护。开挖后采用型钢加式成 U 型钢架,两次喷射砼,先喷 20cm,待变形后再喷 15cm,总厚达 35cm。提高模注砼衬砌刚度。其一,加大厚度;其二,提高衬砌材料强度。衬砌分二次,内层 25cm,处层 55cm,两层之间用塑料薄模作为瓦斯的隔离层。采用 C30 钢钎 维砼,外层加受力钢筋,仰拱与拱墙一致,形成"加固围岩,改善变形,先柔后刚,先放后抗,变形留够,底部加强"的支护原则。
- 2.1.3 勤监测:采用"双保险"监测措施。即建立遥控自动化监测系统与人工现场监测相结合。遥控自动化系统由洞口监测中心(配置主控计算机)和洞内的控制分站以及在洞内各工作面,各巷道、塌方空洞,巷道转角等处瓦斯浓度设探头,风速探头,自动报警器,远程断电仪组组成。通过各探头,洞口和监测中心随时了解洞内各处瓦斯浓度和风速情况,如有超标立即报警并通过断电器关闭洞内电器电源。各工作面和瓦斯情况可及时地被监控人员掌握,提高对事故的应变能力,特别是揭煤放炮期间,监测人员能立即观察到炮后瓦斯浓度变化曲线和涌出量,节省施工间隙。但设置自动监测系统的探头须离开挖面有一定的距离,还要人工配合检查,实行装药前,放炮前,爆破后人工进行瓦斯检查(即一炮三检查)。使得开挖过程中监测瓦斯浓度做到不间断,其布置见进口区互自动化监测系统布置图。

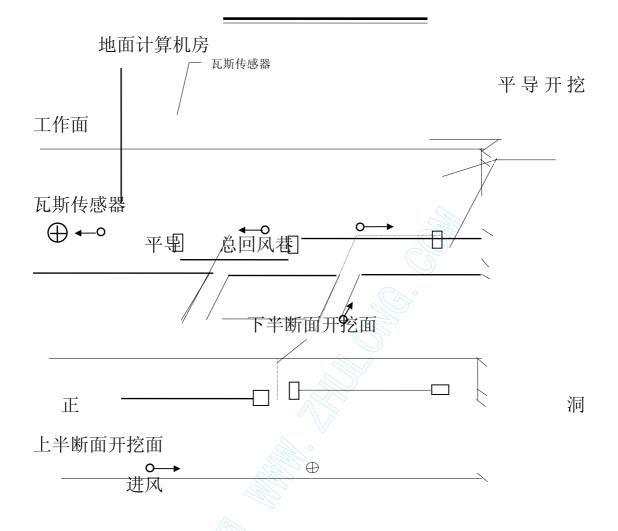


2.1.4 弱爆破:采用低爆力部份露煤震动放炮方案。即采用低爆力的矿用安全炸药(目前大量生产和使用的 2 号和 3 号煤矿许用炸药以及相应的抗水型,其对瓦斯的安全性随号数递增,威力则随号数递减)与安全雷管(煤矿许用毫秒电雷管最后一段延期小于 130ms),装药系数与普通掘进爆破相同,只在岩石段装药,煤段不装药,在揭开煤层前的安全岩柱开始,进入煤巷及半煤半岩巷,直到进入全岩巷2m时的全过程,均须采取以下安全措施。

- 2.1.4.1 预探(通过煤层之前先通过打探孔探测煤层位置);
- 2.1.4.2 预测(施钻预测孔,取样试验确定是否有突出危险);
- 2.1.4.3 预排(对有突出危险的煤层预先排放瓦斯);
- 2.1.4.4 检验(打孔取样检验预排效果);
- 2.1.4.5 震动放炮揭石门(用震动放炮把煤层之前的岩柱揭开);
- 2.1.4.6 超前支护下掘进煤巷及半煤巷;
- 2.1.4.7 设置加强的初期支护;

通过以上措施防止突出,防止软岩巷道出现坍方等失稳。

2.1.5 加强通风:瓦斯隧道通风方案应结合施工期间的工区划分, 在每个工区中采用独立的巷道式通风系统。各工区通风系统互不干 扰,斜进工区设专用竖井,较长的隧道设计平行导坑,使之通风形成 回路,其系统布置见下图

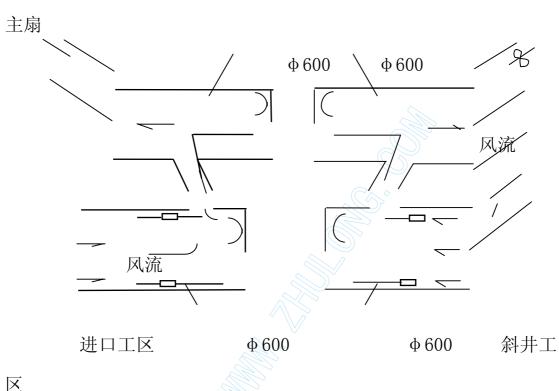

瓦斯隧道施工期间设置合理的机械通风系统,其需要的风量应根据下列要求分别计算,并取其最大值作为设计风量。

- 2.1.5.1 按隧道内同时工作最多人数以每人每分钟供给新鲜空气量 4m³ 计算风量;
  - 2.1.5.2 按隧道内同时放炮使用的最多炸药量计算风量;
  - 2.1.5.3 按隧道内同时各工作面瓦斯涌出量计算风量;
  - 2.1.5.4 按瓦斯隧道所需的最小风速(防止瓦斯积聚的最小风速)

### 计算风量;

取以上四种计算中的最大者作为设计风量。

瓦斯隧道在施工期间,设专门的通风管理机构,负责通风系统各种设备的管理和检修,定期测试洞内风速、风量、气温、气压、瓦斯浓度等并作出详细记录,计算有效风量。

施工期间,保证连续通风,在特殊情况下停风时,应同时停止工作,撤出人员,切断一切电源,恢复通风前首先检查瓦斯深度。

2.1.6 快锚喷:由于煤层软弱松散,爆破后往往不等支护产生坍塌冒顶,因此必须设置超前支护。采用自进式注浆锚杆作为超前支护,利用中空立杆身注浆(带止浆塞)注浆压力须达到 2.0MPa,水泥浆固结半径达到 15~20cm,锚杆间距为 0.25~30cm,胶结煤粉,使得环型相对稳定,不发生煤粉散落。

由于煤层地段围岩多为II、III类,应力高,开挖后加强支护会产生大变形,其初期支护参数见下表

普通煤层地层初期支护参数

围岩类	喷 砼	钢筋网	锚杆	预留变形	钢格栅
别	(cm)	(mm 及 cm)	(cm)	星里	栏
				(cm)	(cm)
II	20	ф8×ф12@20	3m@100	12	四肢@50
III	10	φ6×φ8@20	3m@100	8	

- 注: @表示间隔。
  - 3、劳动力组织及进度指标
- 3.1 瓦斯隧道原则上分上、下部开挖组织劳动力。每个班比普通 隧道施工人员增加 2~人通风监测人员。衬砌分二次衬砌,第一次使 用简易衬砌台架,第二次使用衬砌台车。增加一个工作面,需 6~8 人。
- 3.2 瓦斯隧道,围岩类别为II、III类,且工序多,岩石地段按常规安排进度,煤层地段开挖可根据煤层的厚薄,安排为为25~45m/月,衬砌与普通隧道相同。

# 4、机械设备配置

主要施工机械、仪器

	机械名称	型  号
钻孔	风动凿岩机	7655 型
	水平钻机	TXU—75 型、YG40
装碴	耙斗式装碴机	P—30B
	立爪装碴机	LZ—120B
运碴	电瓶车	XK8—7/144KBT
	电瓶车	CDXT—2. 5
	梭式矿车	S8D
	矿车	U 型
通风	主扇	1KDBN0. 18
	局扇	DXB88—1
监测	主控计算机	HP586
	洞内分站	
	高瓦斯传感器	
	低瓦斯传感器械	
	备用电流	
	远程断电仪	

	报警器	
	风速传感器	
	气体化验车	

- 5、质量控制要点
- 5.1 瓦斯隧道施工的关键是控制空气的瓦斯含量,隧道的各部允许浓度指标。各部位允许浓度见下表

瓦斯容许浓度指标

部位	瓦斯容许浓度
总回风巷道	0.75
工作面	1.0
工作面回风流	1.0
局扇及开关地点 10m 附近	0. 5

5.2 严格瓦斯隧道的风速,正常通风巷道或采煤工作面,煤壁涌出的瓦斯与风流的将近,将为因风量(或风速)的变化而变化,此时风流携带的瓦斯量等于煤壁的瓦斯量,最小风速的取值对于风量计算关系极大。

#### 瓦斯隧道容许风速最低指标

部位	容许最低风速 (m/s)	
正洞已衬砌断面	1.0	
正洞未衬砌断面	1.0	
平导、正洞开挖工作面	1. 0	

- 5.3 瓦斯隧道施工过程中, 穿过煤系层, 隧道揭煤层对瓦斯涌出量最大, 危害最严重, 准确计算瓦斯涌出量, 配备相应的通风设备至关重要, 揭煤前预探、预测
- 、预钻,排放瓦斯,检验开挖支护,安全防护均进行严格控制。
- 5.4 隧道通过的煤系地层,围岩等级都较低,一般为 II 类或III类, 且地应力较高,其初期支护要求平整、光滑,不能有造成瓦斯聚集的 死角。
  - 6、安全措施
- 6.1 瓦斯隧道施工管理,要坚决贯彻"安全第一,预防为主,依 靠科学,综合管理"的方针,施工中的各项管理工作必须在此方针的 基础上做到科学、简便、严密、系统。
  - 6.2 建立安全管理网络,对瓦斯的管理实行三级管理制:
- ① 建立局集团公司瓦斯检测中心,负责检查监督瓦斯检测,煤层 突出危险性预测和防突措施效果检查以及瓦检仪的定期鉴定工作:
  - ② 建立处通风防爆科,组织各施工单位的瓦斯检测工作;

- ③ 建立队通风防爆室,设专人日夜实施瓦斯检测和通风防爆工作。
  - 6.3 进行职工安全教育及上岗培训:
- ① 凡从事瓦斯隧道工作的干部、工人都必须进行瓦斯的安全技术培训,并经考试合格后发给《安全工作合格证》。未经培训世界形势培训未取得合格证人员,班干部不许指挥生产,工人不准上岗作业;
- ② 电工、爆破工、瓦斯检测人员,电器设备防爆检查员及仪器、 仪表校正人员和突出措施效果检查人员等特别作业人员,必须经地方 劳动局、煤矿矿务局等有关部门培训,取得合格证后,方准上岗。
- ③调换工种人员及参与技术革新的有关人员,必须重新进行安全技术培训。
- ④结合揭煤施工和安全教育,每揭一道突出煤层前,必须对干部工人进行防突防爆教育,工程队每周安全检查进行周安全教育,组织学习事故案例,分析事故发生原因及预防措施,提高防止事故的能力。
- 6.4 所有洞内机电设备,不论移动式或固定式都必须采用安全防爆类型.进风巷道中采用安全照明灯,在工作面或回风巷中,必须采用矿用防爆型照明灯。禁止洞内电气设备接零,检修和迁移电气设备必须停电进行,不准带电作业。普通型携带测量仪表只准在瓦斯劳动保护浓度 1%以下地点使用。
  - 6.5 瓦斯隧道供电,须采用双回路直供电源线路。经由地成架空

线路引入隧道中心的供电线路,须在隧道洞口外安设避雷装置。由于 地面直接铺入隧道的轨道,露天架空引入(出)的管理,都必须在隧 道附近将金属不小于两处的良好的集中接地。每月必须测定一次接地 电阻值。

- 6.6 洞内使用的各种机电设备,必须安设自动检测报警断电装置。
- 6.7 工作人员进入隧道前,必须进行登记和接受洞口值班人员进入隧道前,必须进行登记和接受洞口值班人员的检查,不准将火柴、打火机、损坏的烊灯及其它易燃物品带入洞内。严禁穿化纤衣服进洞。
- 6.8 进洞实习或参观人员, 应先进行有关防治瓦斯劳动保护安全常识的学习, 并遵守有关防爆知识。
- 6.9 建立安全施工的各项作管理制度,细化到每个工序,每一作业程序,做到全标准化。使之作业人员有章可循,不给违章者留下一点空隙。